



Product code / Termékkód / Cod produs / Kód produkta:

28013

USER MANUAL

EN

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HU

MANUAL DE UTILIZARE

RO

UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

SK

A FAHRENHEIT forrasztószett az alábbi tartozékokból áll:

- Fahrenheit állomás (transzformátor)
- Forrasztópáka 24V, 60W, kerámia fűtőbetétes
- Pákatartó + rögzítő csavar
- Szivacsstartó
- Használati útmutató

FIGYELMEZTETÉSEK!

A készüléket csak földelt dugaszoló aljzattal használhatja!


A forrasztópáka hőmérséklete kb.: 160-480°C. Helytelen használat égést vagy tüzet okozhat. Ennek elkerülése érdekében tartsa be a következő tanácsokat:

- Ne érjen a forrasztópáka- csúcshoz!
- Ne használja a terméket gyúlékony anyagok mellett.
- Figyelmeztesse a maga körül dolgozókat, hogy a készülék használat közben magas hőfokot ér el.
- Amikor munkaszünetet tart vagy végezett a munkával, kapcsolja ki a készüléket.
- Mielőtt alkatrészeket cserélne ki benne (pl: pákahegy), kapcsolja ki és hagyja, hogy elérje a páka a szobahőmérsékletet.
- A forrasztóállomást védje a mechanikus sérülésektől.

Hogy elkerülje a készüléket érhető károkat és hogy egy biztonságos munkakörnyezetet biztosítson magának, győződjön meg arról, hogy eleget tesz e következő pontoknak:

- Ne használja a terméket másra, mint forrasztásra.
- Ne üsse a forrasztópákát a munkapadhoz, hogy lerázza a rajta maradt olvadt forrasztóanyagot.
- Ne módosítsa a terméket!
- Kizárólag eredeti FAHRENHEIT alkatrészeket használjon!
- Nedves környezetben ne használja a készüléket!
- A forrasztási folyamat füsttel jár, így győződjön meg arról, hogy a munka helyszínének jó-e a szellőzése!
- Mialatt a terméket használja, ne csináljon semmit, ami testi vagy fizikális kárt okozhat!

A FORRASZTÓÁLLOMÁS

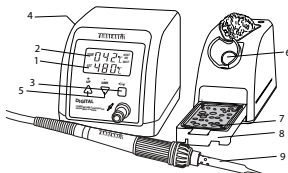

1. Beállított hőmérséklet kijelző: 160°C-480°C-ig digitálisan mutatja a hőmérséklet szabályzó gombbal beállított hőmérsékletet.
2. Pillanatnyi hőmérséklet kijelző: A forrasztópákacsúcs aktuális hőmérsékletét mutatja.
3. °C/°F váltógomb: A digitális kijelzőn megjeleníthető a páka hőmérséklete °C vagy °F-ban.
4. Hálózati kapcsoló
5. Hőmérséklet szabályzó gomb +/-: A pákahegy hőmérséklete beállítható (kb.: 160-480°C)
6. Pákatartó
7. Szivacs
8. Szivacsstartó
9. Páka

ÜZEMBE HELYEZÉS

PÁKATARTÓ

Vigyázat!

A szivacs össze van sajtolva, ha nedvesség éri felduzzad. Mielőtt használatba venné a terméket, vízezze be a szivacsot és csavarja ki. Helyezze aztán a szivacsstartóba. Ha száraz szivacsot használ, kárt okozhat a forrasztópáka hegyén és a szivacsban is.

CSATLAKOZÁS

Vigyázat!

Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva a forrasztópáka csatlakoztatásakor. Ennek elmulasztása kárt okozhat! Csak akkor csatlakoztassa le az állomásról, ha az feszültségmentesítve van.

- Tegye be a pákát a pákatartóba.
- Csatlakoztassa az állomásra.
- Győződjön meg róla, hogy a földelve van-e a hálózati dugaszoló aljzat.
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a földelt dugaszoló aljzatba.

HASZNÁLAT

Kapcsolja be a készüléket. A hőfok szabályzóval állítsa be a kívánt hőfokot és rövid időn belül a készülék készen áll a forrasztásra.

A forrasztópákát helyezük vissza a tartóba amikor nem használjuk.

A PÁKAHEGY HASZNÁLATA ÉS RENDBEN TARTÁSA

A PÁKAHEGY HŐMÉRSÉKLETE

Magas forrasztási hőmérséklet károsíthatja a pákahegyet. Használja mindig a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten, ami a minőségi forrasztáshoz elegendő. A jobb minőségű forrasztóanyagok jellegzetessége, hogy alacsony hőmérsékleten is megfelelő eredménnyel használhatók. Ez úgyszintén megvédi a forrasztandó tárgyakat a hő okozta károktól.

TISZTÍTÁS

Rendszeresen tisztítsa szivaccsal a pákahegyet, mivel a forrasztás által létrejött oxidok és a karbidok szennyeződést okoznak. Ezek a szennyeződések pedig meghibásodáshoz vezethetnek vagy lecsökkenthetik a pákahegy hővezető képességét. A pákahegyről célszerű legalább egy héten egyszer letakarítani minden oxidot. Ez segít megelőzni a meghibásodást és a pákahegy hőmérsékletének csökkenését. Soha ne hagyja a forrasztópákát magas hőmérsékleten hosszú időre, mert a pákahegy fémrésztét oxidok lepik el és ez nagymértékben csökkenti a pákahegy élettartamát.

HASZNÁLAT UTÁN

Törölje le a pákahegyet nedves szivaccsal és kenje be forrasztást elősegítő adalékkal. Ez segíti megelőzni az oxidációt.

Megjegyzés

Az állomás bekapcsolt, de nem használt állapotban kb. 15 perc után alvó módra vált, ebben az állapotban a pákahegy visszahűl kb. 200°C-ra, majd a páka megmozdítására pillanatok alatt visszafűt a beállított értékre. Ez a funkció jelentősen megnöveli a pákahegy és fűtőbetét élettartamát.

A PÁKAHEGY ELLENŐRZÉSE ÉS TISZTÍTÁSA

Állítsa be a hőmérsékletet kb. 250°C-ra. Mikor a hőmérséklet stabilizálódik, nedves szivaccsal tisztítsa meg a pákahegyet és ellenőrizze annak állapotát. Ha a pákahegy el van deformálódva, vagy nagy rétegben szét van marva, cserélje ki eredeti FAHRENHEIT hegyre. Soha ne dörzsölje le a pákahegyről az oxidokat csiszolóanyaggal, mert az kárt tehet a pákahegy speciális bevonatában.

SPECIFIKÁCIÓK

Hálózati feszültség	230V, 50Hz
Forrasztópáka	24V, 50Hz
Hőmérséklet kijelzés	2 x 3 digit LCD
Kijelzés precizitás	5%
Biztosíték	50x20mm/250V
Hőfokszabályzás	160°C-480°C
Súly	kb. 1900 g